

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Processus de roulement Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Liste de 18 Processus de roulement Formules

Processus de roulement ↗

Analyse dans la région d'entrée ↗

1) Contrainte de cisaillement moyenne à la limite d'élasticité compte tenu de la pression côté entrée ↗

$$\text{fx } S_e = \frac{P_e \cdot \frac{h_{in}}{h_e}}{\exp(\mu_{rp} \cdot (H_{in} - H_x))}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 4359.697 = \frac{0.0000099\text{N/mm}^2 \cdot \frac{3.5\text{mm}}{0.011\text{mm}}}{\exp(0.5 \cdot (3.35 - 4))}$$

2) Épaisseur du stock à un point donné du côté entrée ↗

$$\text{fx } h_e = \frac{P_e \cdot h_{in}}{S_e \cdot \exp(\mu_{rp} \cdot (H_{in} - H_x))}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.008133\text{mm} = \frac{0.0000099\text{N/mm}^2 \cdot 3.5\text{mm}}{5896.83 \cdot \exp(0.5 \cdot (3.35 - 4))}$$

3) Pression agissant sur les rouleaux du côté entrée ↗

$$\text{fx } P_e = S_e \cdot \frac{h_e}{h_{in}} \cdot \exp\left(\mu_{rp} \cdot \left(2 \cdot \sqrt{\frac{R_{roller}}{h_f}} \cdot a \tan\left(\Theta_r \cdot \sqrt{\frac{R_{roller}}{h_f}}\right) - 2 \cdot \sqrt{\frac{R_{roller}}{h_f}} \cdot a \tan\left(\alpha_{bi}\right)\right)\right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 5.3E^{-6}\text{N/mm}^2 = 5896.83 \cdot \frac{0.011\text{mm}}{3.5\text{mm}} \cdot \exp\left(0.5 \cdot \left(2 \cdot \sqrt{\frac{104\text{mm}}{7.5\text{mm}}} \cdot a \tan\left(19.5^\circ \cdot \sqrt{\frac{104\text{mm}}{7.5\text{mm}}}\right) - 2 \cdot \sqrt{\frac{104\text{mm}}{7.5\text{mm}}}\right)\right)$$

4) Pression sur les rouleaux donnée H (côté entrée) ↗

$$\text{fx } P_e = S_e \cdot \frac{h_e}{h_{in}} \cdot \exp(\mu_{rp} \cdot (H_{in} - H_x))$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 1.3E^{-5}\text{N/mm}^2 = 5896.83 \cdot \frac{0.011\text{mm}}{3.5\text{mm}} \cdot \exp(0.5 \cdot (3.35 - 4))$$



Analyse à la région de sortie ↗

5) Contrainte de cisaillement moyenne en utilisant la pression sur le côté sortie ↗

$$fx \quad S_y = \frac{P_{rolls} \cdot h_{ft}}{h_x \cdot \exp(\mu_r \cdot H)}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 22027.01 = \frac{0.000190N/mm^2 \cdot 7.3mm}{0.003135mm \cdot \exp(0.6 \cdot 5)}$$

6) Épaisseur du stock à un point donné du côté sortie ↗

$$fx \quad h_x = \frac{P_{rolls} \cdot h_{ft}}{S_y \cdot \exp(\mu_r \cdot H)}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.001176mm = \frac{0.000190N/mm^2 \cdot 7.3mm}{58735 \cdot \exp(0.6 \cdot 5)}$$

7) Pression agissant sur les rouleaux dans la zone de sortie ↗

$$fx \quad P_{ex} = S_y \cdot \frac{h_x}{h_{ft}} \cdot \exp\left(\mu_r \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{R_{roll}}{h_{ft}}} \cdot a \tan\left(\Theta_{cn} \cdot \sqrt{\frac{R_{roll}}{h_{ft}}}\right)\right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.001083N/mm^2 = 58735 \cdot \frac{0.003135mm}{7.3mm} \cdot \exp\left(0.6 \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{100mm}{7.3mm}} \cdot a \tan\left(17.5^\circ \cdot \sqrt{\frac{100mm}{7.3mm}}\right)\right)$$

8) Pression sur les rouleaux donnée H (côté sortie) ↗

$$fx \quad P_{rolls} = S_y \cdot \frac{h_x}{h_{ft}} \cdot \exp(\mu_r \cdot H)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.000507N/mm^2 = 58735 \cdot \frac{0.003135mm}{7.3mm} \cdot \exp(0.6 \cdot 5)$$

Analyse glissante ↗

9) Allongement total du stock ↗

$$fx \quad E = \frac{A_i}{A_f}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 6.666667 = \frac{60cm^2}{9cm^2}$$



10) Angle de morsure ↗

$$\text{fx } a_b = a \cos\left(1 - \frac{h}{2 \cdot R}\right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 30.03884^\circ = a \cos\left(1 - \frac{27.4\text{mm}}{2 \cdot 102\text{mm}}\right)$$

11) Angle sous-tendu par le point neutre ↗

$$\text{fx } \varphi_N = \sqrt{\frac{h_{fi}}{R}} \cdot \tan\left(\frac{H_n}{2} \cdot \sqrt{\frac{h_{fi}}{R}}\right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 5.518163^\circ = \sqrt{\frac{7.2\text{mm}}{102\text{mm}}} \cdot \tan\left(\frac{2.617882}{2} \cdot \sqrt{\frac{7.2\text{mm}}{102\text{mm}}}\right)$$

12) Épaisseur initiale du stock compte tenu de la pression sur les rouleaux ↗

$$\text{fx } h_t = \frac{S \cdot h_s \cdot \exp(\mu_{friction} \cdot (H_i - H_r))}{P}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 2.745823\text{mm} = \frac{58730 \cdot 0.00313577819561353\text{mm} \cdot \exp(0.4 \cdot (3.36 - 0.77))}{0.000189\text{N/mm}^2}$$

13) Facteur H au point neutre ↗

$$\text{fx } H_n = \frac{H_i - \frac{\ln\left(\frac{h_i}{h_{fi}}\right)}{\mu_{friction}}}{2}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 2.617882 = \frac{3.36 - \frac{\ln\left(\frac{3.4\text{mm}}{7.2\text{mm}}\right)}{0.4}}{2}$$

14) Facteur H utilisé dans les calculs glissants ↗

$$\text{fx } H_r = 2 \cdot \sqrt{\frac{R}{h_{fi}}} \cdot a \tan\left(\sqrt{\frac{R}{h_{fi}}} \cdot \Theta\right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 3.186783 = 2 \cdot \sqrt{\frac{102\text{mm}}{7.2\text{mm}}} \cdot a \tan\left(\sqrt{\frac{102\text{mm}}{7.2\text{mm}}} \cdot 18.5^\circ\right)$$



15) Longueur projetée 

$$\text{fx } L = (R \cdot \Delta t)^{0.5}$$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 40.8\text{mm} = (102\text{mm} \cdot 16.32\text{mm})^{0.5}$$

16) Pression prenant en compte le roulis similaire au processus de renversement de déformation plane 

$$\text{fx } P_r = b \cdot \frac{2 \cdot \sigma}{\sqrt{3}} \cdot \left(1 + \frac{\mu_{\text{shear factor}} \cdot R \cdot \frac{\pi}{180} \cdot \alpha_b}{2 \cdot (h_i + h_{fi})} \right) \cdot R \cdot \frac{\pi}{180} \cdot \alpha_b$$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 3.3E^{-5}\text{N/mm}^2 = 14.5\text{mm} \cdot \frac{2 \cdot 2.1\text{N/mm}^2}{\sqrt{3}} \cdot \left(1 + \frac{0.41 \cdot 102\text{mm} \cdot \frac{\pi}{180} \cdot 30.00^\circ}{2 \cdot (3.4\text{mm} + 7.2\text{mm})} \right) \cdot 102\text{mm} \cdot \frac{\pi}{180} \cdot 30.00^\circ$$

17) Réduction maximale de l'épaisseur possible 

$$\text{fx } \Delta t = \mu_{\text{friction}}^2 \cdot R$$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(bd3b31712ad9bab5a241210fa6925cdd_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 16.32\text{mm} = (0.4)^2 \cdot 102\text{mm}$$

18) Zone projetée 

$$\text{fx } A = w \cdot (R \cdot \Delta t)^{0.5}$$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(7bc43b319a082987e20f7bf78f4bab80_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 1.224\text{cm}^2 = 3\text{mm} \cdot (102\text{mm} \cdot 16.32\text{mm})^{0.5}$$



Variables utilisées

- **A** Zone projetée (*place Centimètre*)
- **A_f** Zone de coupe transversale finale (*place Centimètre*)
- **A_i** Zone transversale initiale (*place Centimètre*)
- **b** Largeur de bande du ressort en spirale (*Millimètre*)
- **E** Stock total ou allongement de la pièce
- **h** Hauteur (*Millimètre*)
- **H** Facteur H à un point donné sur la pièce
- **h_e** Épaisseur à l'entrée (*Millimètre*)
- **h_f** Épaisseur finale après laminage (*Millimètre*)
- **h_{fi}** Épaisseur après laminage (*Millimètre*)
- **h_{ft}** Épaisseur finale (*Millimètre*)
- **h_i** Épaisseur avant roulage (*Millimètre*)
- **H_i** Facteur H au point d'entrée sur la pièce
- **h_{in}** Épaisseur initiale (*Millimètre*)
- **H_{in}** Facteur H au point d'entrée sur la pièce
- **H_n** Facteur H au point neutre
- **H_r** Facteur H dans le calcul glissant
- **h_s** Épaisseur à un point donné (*Millimètre*)
- **h_t** Épaisseur initiale du stock (*Millimètre*)
- **h_x** Épaisseur au point donné (*Millimètre*)
- **H_x** Facteur H à un point donné de la pièce
- **L** Longueur projetée (*Millimètre*)
- **P** Pression agissant sur les rouleaux (*Newton / Square Millimeter*)
- **P_e** Pression agissant à l'entrée (*Newton / Square Millimeter*)
- **P_{ex}** Pression agissant à la sortie (*Newton / Square Millimeter*)
- **P_r** Pression agissant pendant le roulement (*Newton / Square Millimeter*)
- **P_{rolls}** Pression sur les rouleaux (*Newton / Square Millimeter*)
- **R** Rayon du rouleau (*Millimètre*)
- **R_{roll}** Rayon de rouleau (*Millimètre*)
- **R_{roller}** Le rayon du rouleau (*Millimètre*)
- **S** Contrainte de cisaillement moyenne du matériau de travail
- **S_e** Contrainte de cisaillement moyenne à l'entrée
- **S_y** Contrainte de cisaillement moyenne en RP



- w Largeur (*Millimètre*)
- α_b Angle de morsure (*Degré*)
- α_{bite} Angle de morsure (*Degré*)
- Δt Changement d'épaisseur (*Millimètre*)
- Θ Angle créé par le centre de roulis du point et la normale donnés (*Degré*)
- Θ_{cn} Angle fait par Roll Center et Normal (*Degré*)
- Θ_r Angle fait par Point Roll Center et Normal (*Degré*)
- $\mu_{friction}$ Coefficient de friction
- μ_r Coefficient de friction en RP
- μ_{rp} Coefficient de friction
- $\mu_{shear\ factor}$ Facteur de cisaillement par friction
- σ Contrainte d'écoulement du matériau de travail (*Newton / Square Millimeter*)
- φ_N Angle sous-tendu au point neutre (*Degré*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Constante d'Archimète

- **Fonction:** **acos**, acos(Number)

La fonction cosinus inverse est la fonction inverse de la fonction cosinus. C'est la fonction qui prend un rapport en entrée et renvoie l'angle dont le cosinus est égal à ce rapport.

- **Fonction:** **atan**, atan(Number)

Le bronzage inverse est utilisé pour calculer l'angle en appliquant le rapport tangentiel de l'angle, qui est le côté opposé divisé par le côté adjacent du triangle rectangle.

- **Fonction:** **cos**, cos(Angle)

Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle.

- **Fonction:** **exp**, exp(Number)

Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante.

- **Fonction:** **ln**, ln(Number)

Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.

- **Fonction:** **sqrt**, sqrt(Number)

Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.

- **Fonction:** **tan**, tan(Angle)

La tangente d'un angle est un rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle.

- **La mesure:** **Longueur** in Millimètre (mm)

Longueur Conversion d'unité 

- **La mesure:** **Zone** in place Centimètre (cm²)

Zone Conversion d'unité 

- **La mesure:** **Pression** in Newton / Square Millimeter (N/mm²)

Pression Conversion d'unité 

- **La mesure:** **Angle** in Degré (°)

Angle Conversion d'unité 



Vérifier d'autres listes de formules

- [Matériaux composites Formules ↗](#)
- [Processus de roulement Formules ↗](#)

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

4/8/2024 | 3:25:47 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

